

# Pregled nekih geotehničkih problema na području Banovine pogodjenim potresom M6.4, 29.12.2020.

- *preliminarno izvješće* -



Pregled proveli:

s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

prof.dr.sc. Tomislav Ivšić, dipl.ing.građ.

doc.dr.sc. Mario Bačić, mag.ing.aedif.

Nicola Rossi, mag.ing.aedif.

Marijan Car, mag.ing.geod.

s Tehničkog velučilišta u Zagrebu

dr.sc. Sonja Zlatović, prof.v.šk.

s Hrvatskog geološkog instituta

doc.dr.sc. Josip Terzić, dipl.ing.geol.

dr.sc. Kosta Urumović, dipl.ing.geol.

Datum pregleda:

4. i 5. siječanj 2021.

Izvješće izradili:

doc.dr.sc. Mario Bačić, mag.ing.aedif.


doc.dr.sc. Josip Terzić, dipl.ing.geol.

Koordinirao:

prof.dr.sc. Meho Saša Kovačević, dipl.ing.građ.

## Pregled prepoznatih geotehničkih problema na području Banovine

- Likvefakcija tla
- Aktiviranje klizišta
- Otvaranje jama
- Pukotine i slijeganje nasipa
- Slijeganje objekata i infrastrukture

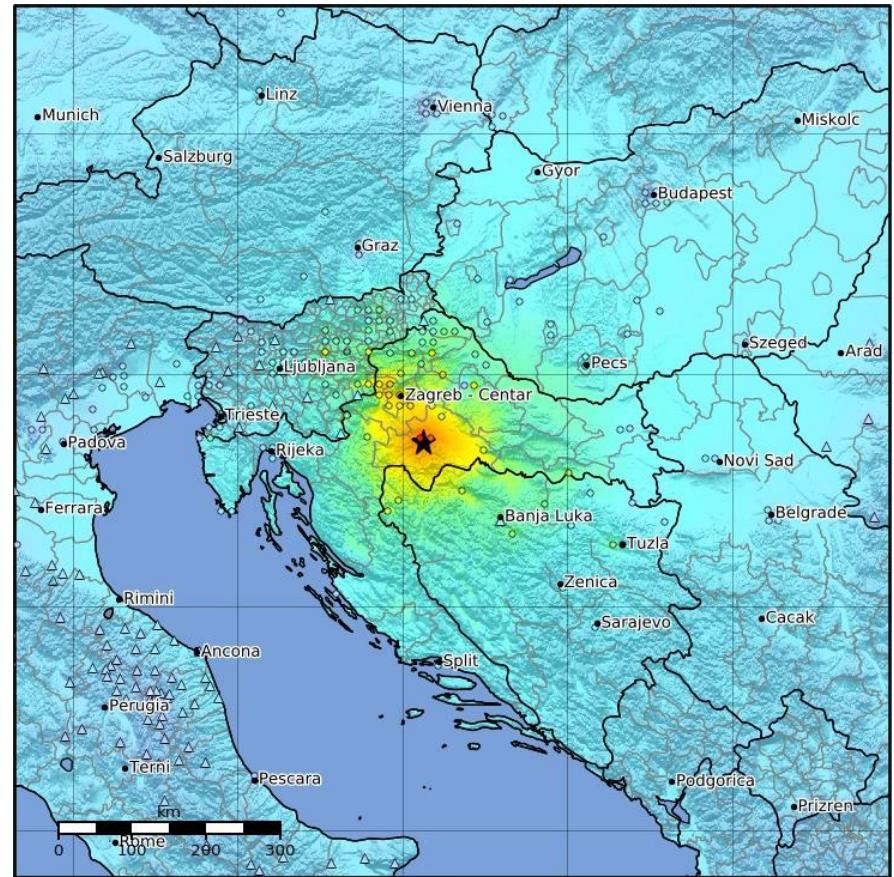

Napomena:


Ovim izvješćem se ne prikazuju sve lokacije geotehničkih problema kojih je zaista puno na području Banovine, već samo pojedine karakteristične lokacije.

## Likvefakcija tla

- izjava stanovnika pogodjenog područja:  
*'Voda je šikljala iz tla, kao gejzir, preko 1 m u visinu'*
- komentar statičara koji obavljaju hitne pregledе građevina:  
*'Pukotine i rupe uz objekt, okolo se nalaze veće količine pijeska'*

## Što je likvefakcija?

- likvefakcija je pojava smanjenja / gubitka čvrstoće pjeskovitog tla pri dinamičkom djelovanju (potres) prilikom čega dolazi do porasta tlaka porne vode i ponašanja sličnog tekućini.
- često dolazi do naglog izbacivanja tla i vode na površinu terena u obliku sličnom vulkanima ili gejzirima.

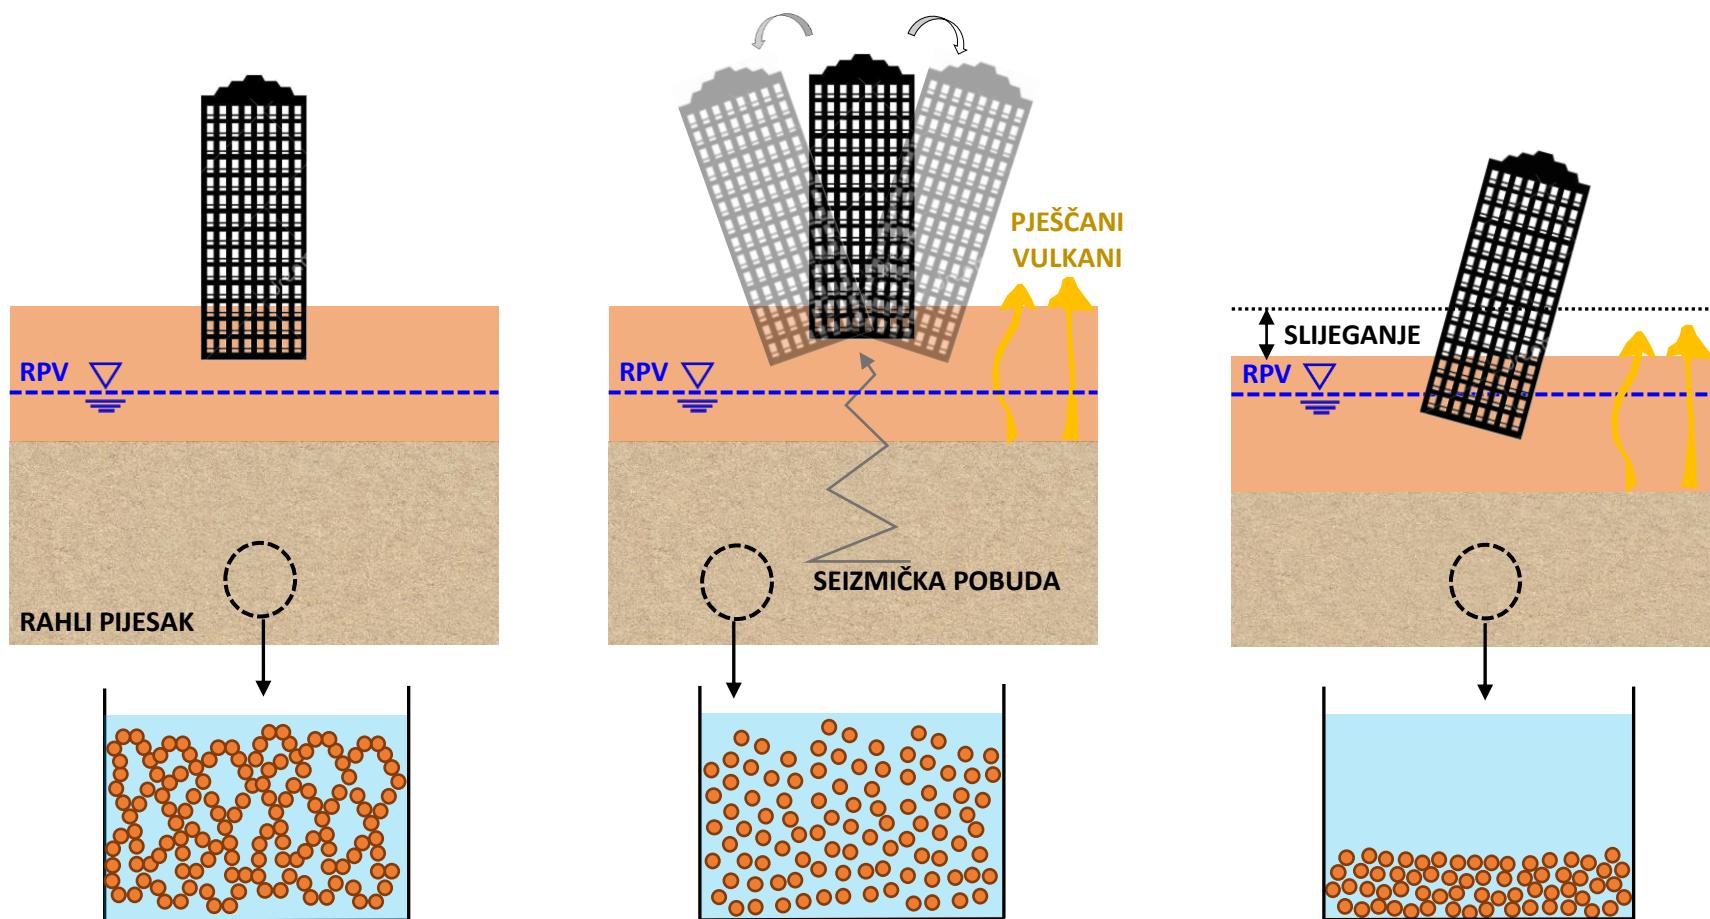

- likvefakcija se događa prvenstveno u rahlim pijescima i prašinastim pijescima (karakteristično za aluvijalne materijale uz rijeke).
- likvefakcija se može dogoditi na istim lokacijama prilikom naknadnih / budućih potresa (tzv. ponovna likvefakcija, eng. *reliquefaction*)!

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.



Lokacija: Brest Pokupski

Koordinate HTRS: 481114 (E), 5034850 (N)




odvajanje dva dijela  
građevine zbog  
gubitka tla ispod  
građevine; pukotine  
na objektu



Moguće je i daljnje slijeganje objekta (post-potresno slijeganje)!

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

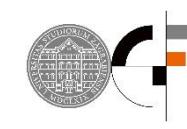

Lokacija: Petrinja

Koordinate 1 HTRS: 481882 (E), 5032867 (N)


Koordinate 2 HTRS: 481878 (E), 5032825 (N)

## Mogući slijed događaja na lokaciji 2

A. Likvefakcija uz objekt, gubitak materijala, slijeganje temelja



B. Preraspodjela opterećenja na stup i temelj samac, formiranje pukotina na objektu

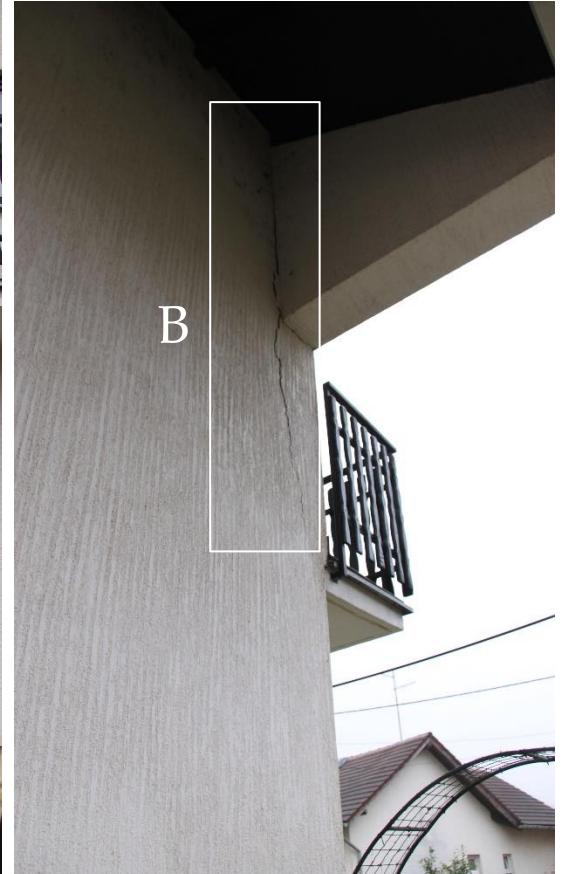

C



C. Izidanje tla uz temelj stupa  
(likvefakcija? ili prekoračenje nosivosti tla ispod temelja uslijed preraspodjele opterećenja?)

Moguće je i daljnje slijeganje objekta  
(post-potresno slijeganje)!

uslijed likvefakcije, brojni šahtovi, bunari, reviziona okna su ispunjeni materijalom koji je → izbjeganje pjeska u šaht uz obiteljsku kuću izbio na površinu



vjerojatno je došlo do likvefakcije i porasta pritiska na stijenke i na dnu bunara




## Klizanje tla

- izjava stanovnika pogodjenog područja:  
*'Nakon potresa se svaki dan povećavaju pukotine na kući i javljaju nove'*
- komentar statičara koji obavljaju hitne preglede građevina:  
*'Rascjepi na cesti, na objektima je došlo do odvajanja'*

## Zašto dolazi do klizanja?

- stabilnost padine je uvjetovana nizom faktora kao što su njezina geometrija, vrsta tla, položaj podzemne vode, djelovanja itd.
- u dinamičkim uvjetima se povećavaju inercijska opterećenja, a moguć je i gubitak / smanjenje posmične čvrstoće materijala uslijed cikličkog opterećenja.
- Na lokaciji → uglavnom dodatni pomak već ranije aktiviranih klizišta.

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

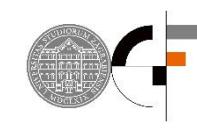

Lokacija: Hadžer

Koordinate 1 HTRS: 470225 (E), 5026717 (N)

Koordinate 2 HTRS: 470238 (E), 5026682 (N)

Koordinate 3 HTRS: 470121 (E), 5026487 (N)

## Lokacije 1 i 3 – ranije registrirana klizišta, dodatno aktivirana uslijed potresa



Lokacija 1: pribrežna strana




Lokacija 1:  
nizbrežna strana,  
odvajanje rubnjaka  
i kolnika



Lokacija 2:  
vrh klizišta,  
slijeganje kolnika



# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

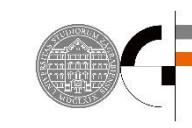


- Vidljive su vlačne pukotine u tlu te nabiranje i nagomilavanje tla, razmicanje i odvajanje dijelova građevina, pukotine na zidovima i temeljima, u betonskim prilazima i cestama.
- Primjećuje se i pojava nagnutog ('pijanog') drveća na lokaciji.



izuzetno vlažna i razmekšana padina na površini



# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

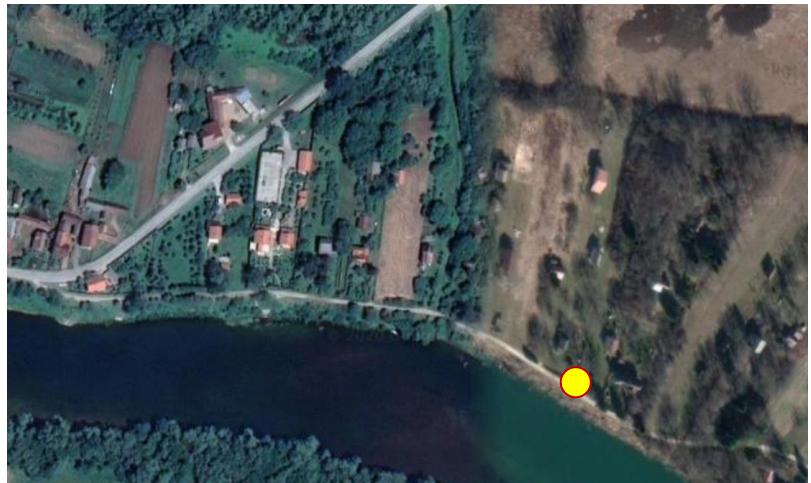

Nakon potresa:  
odronjena cesta uz Kupu  
(izvor: index.hr)

Dan pregleda:  
poplavljena odronjena cesta  
(porast Kupe)

Lokacija:  
Letovanić, šetalište kraj Kupe

Koordinate HTRS:  
477572 (E), 5040933 (N)



## Pojava većih jama

- izjava stanovnika pogodjenog područja:  
*'I prije potresa su se otvarale rupe, ali nikad ovako blizu kuća';*  
*'Neke rupe smo zatrptali, ali materijal i dalje nestaje'.*
- Jame se pojavljuju na potezu od Hrvatske Kostajnice prema Petrinji.
- Najveći dio registriranih jama: mjesta Mečenčani i Donji Kukuruzari.

## Zašto dolazi do formiranja jama?

- ispod aluvijalnih ili proluvijalnih kvartarnih taloga nalaze se vapnenačke stijene (porozni litotamnijski vapnenci), okršene uslijed dugotrajnog djelovanja podzemnih voda (formiranje kaverni, šupljina, itd.). U kontaktnoj zoni kvartarnih taloga i litotamnijskih vapnenaca vremenom dolazi do ispiranja sitnije frakcije i stvaranja dodatnih šupljina.
- Urušavanja su se događala i ranije ali rijetko i manjeg intenziteta, no uslijed potresa je došlo do naglog i intenzivnog urušavanja tala i/ili krških fenomena te odronjavanja površinskog materijala na veće dubine uz daljnje ispiranje podzemnom vodom.

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.




Lokacija: Mečenčani


Koordinate 1 HTRS: 494493 (E), 5015881 (N)

Koordinate 2 HTRS: 494461 (E), 5015879 (N)

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

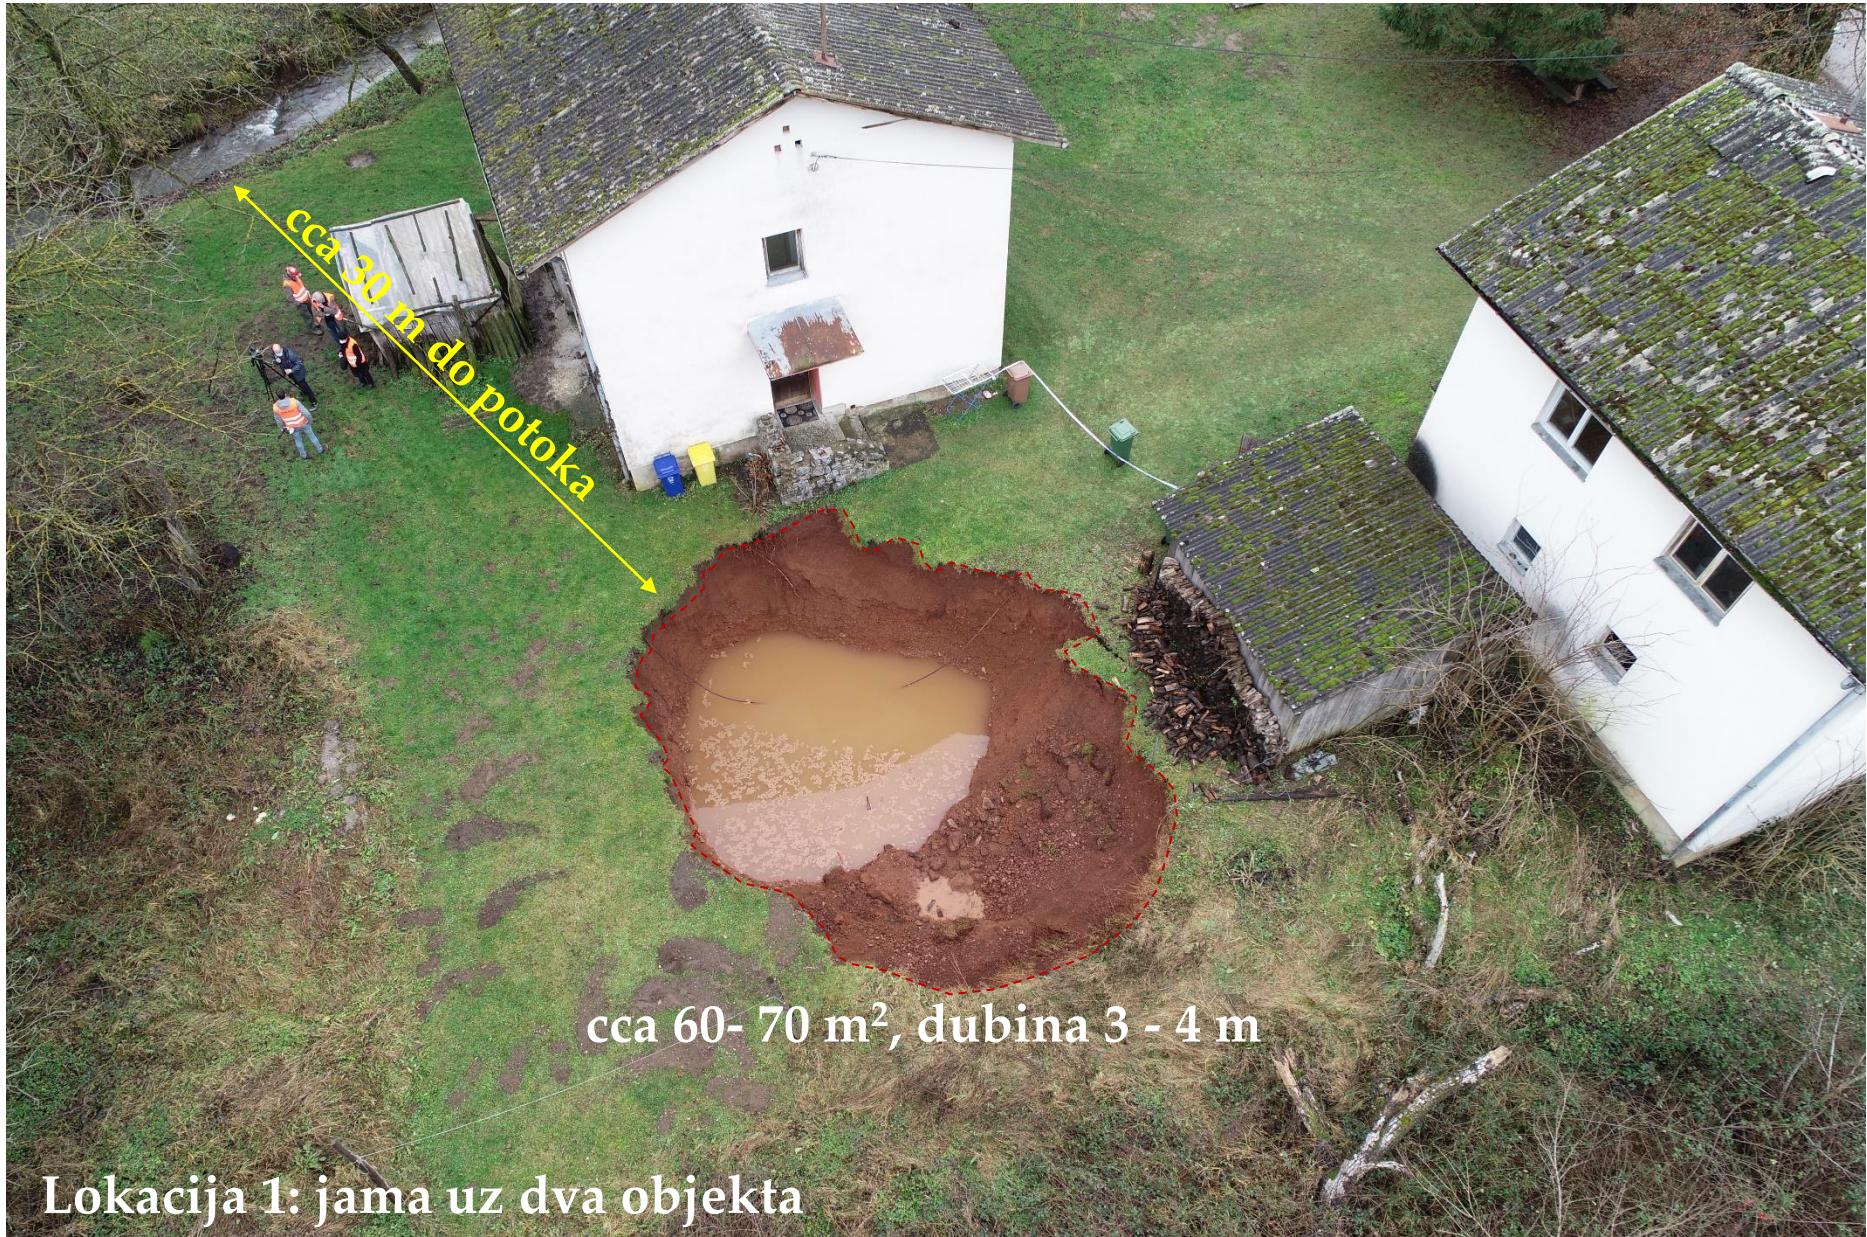


# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

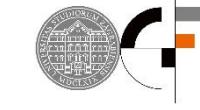

- otvaranje jame ispod kuće
- uz jamu se nalazi septička jama – moguće dugotrajno erozivno djelovanje vode
- osim tla, urušio se dio temelja loše kvalitete (slabo vezani kameni blokovi, bez armature)
- mogućnost daljnog proširenja jame i odronjavanja materijala

## Nasipi za obranu od poplava

- Prema izvješću Hrvatskih Voda, na 7 lokacija je došlo do problema s nasipima za obranu od poplava.

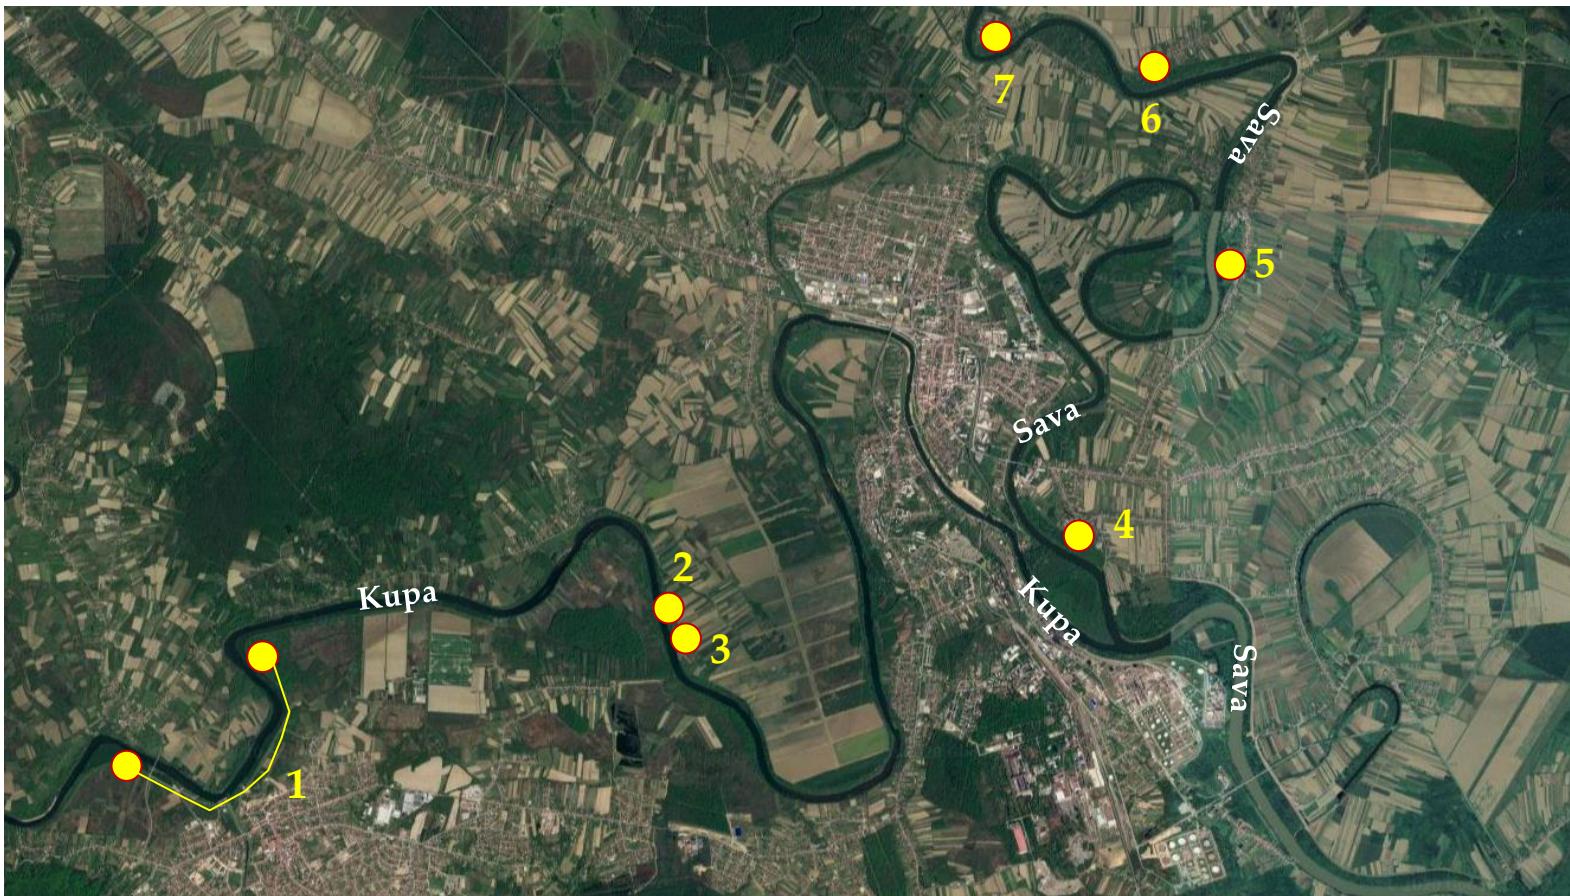

Dionica 1:

Brest - Krnice

Lokacija 2:

Drenčina 1

Lokacija 3:

Drenčina 2

Lokacija 4:

Galdo

Lokacija 5:

Hrastelnica

Lokacija 6:

Palanjek

Lokacija 7:

Tišina Kaptolska


- uzdužne pukotine,
- poprečno pucanje,
- slijeganje nasipa,
- odvajanje berme,
- slom na kontaktu s propustima  
(različite krutosti tlo – beton), itd.

Poprečno pucanje nasipa (izvor dnevnik.hr)




Slijeganje nasipa  
na ulazu u Brest

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

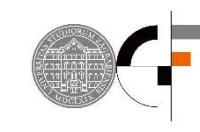

Lokacija: nasip: most preko Kupe, ulaz u Brest  
Koordinate HTRS: 481089 (E), 5034247 (N)

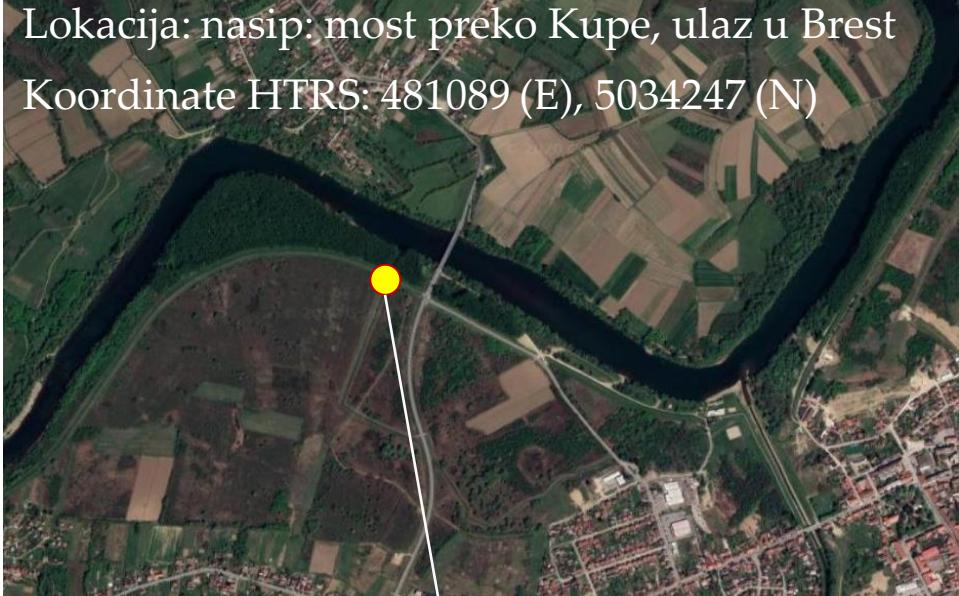

Saniranje nasipa na kontaktu s propustom

## Privremena sanacija oštećenih nasipa



## Oštećenje cestovne infrastrukture


- Oštećenje cesta na više lokacija.



Lokacija: Drenačka ulica, Nova Drenčina

Koordinate HTRS: 485160 (E), 5034297 (N)

# Geotehnički problemi nakon potresa 29.12.2020.

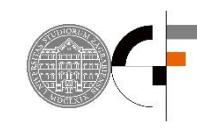

tragovi  
likvefakcije  
duž ceste



## Što dalje?

- Moguća je pojava likvefakcije pri naknadnim/budućim jačim potresima te posljedično slijeganja i deformiranja tla, klizanja nestabilnih padina, kao i otvaranja jama.
- Sanaciji postojećih i izvedbi novih objekata moraju prethoditi geotehnički istražni radovi i geotehnički projekti odgovarajućih zahvata! Eurokod 8 navodi da PREDUVJET za primjenu odredbi za građevinsku konstrukciju (sigurnu građevinu) JEST: osigurana globalna stabilnost lokacije na kojoj se gradi /sanira (bez pojava globalnih nestabilnosti npr. aktivnih rasjeda, likvefakcije, klizanja tla, otvaranja jama, itd.).
- Inženjerskogeološkim, hidrogeološkim, geotehničkim, geofizičkim istražnim radovima će se utvrditi karakteristike nestabilnosti uz izradu geotehničkog elaborata koji će poslužiti kao podloga za projekt sanacije temeljnog tla i/ili projekt temeljenja građevina.

## Što dalje?

- Istražni radovi moraju biti 'ciljani' – (SPT, CPT za određivanje potencijala likvefakcije i primjenu likvefakcijskih dijagrama; geofizička ispitivanja za određivanje rasprostiranja kavernoznih sustava; istražna bušenja itd.)
- Već u ranoj fazi ('odmah') na geotehnički osjetljivim lokacijama postaviti markere i geodetske repere, klinometre na objektima, itd., sve radi praćenja naknadnih slijeganja i naginjanja objekata (tj. praćenje pomaka / aktivnosti prilikom naknadnih potresa, eng. '*aftershocks*', i naknadnih vremenskih pomaka).
- Za aktivirana klizišta provesti detaljne istražne radove za određivanje pozicije klizne plohe, uz ugradnju opreme za monitoring (reperi, inklinometri, klinometri) za monitoring pomaka klizišta i okolnih zgrada.